

배재대학교 하워드관 석면지도

2026.07.16



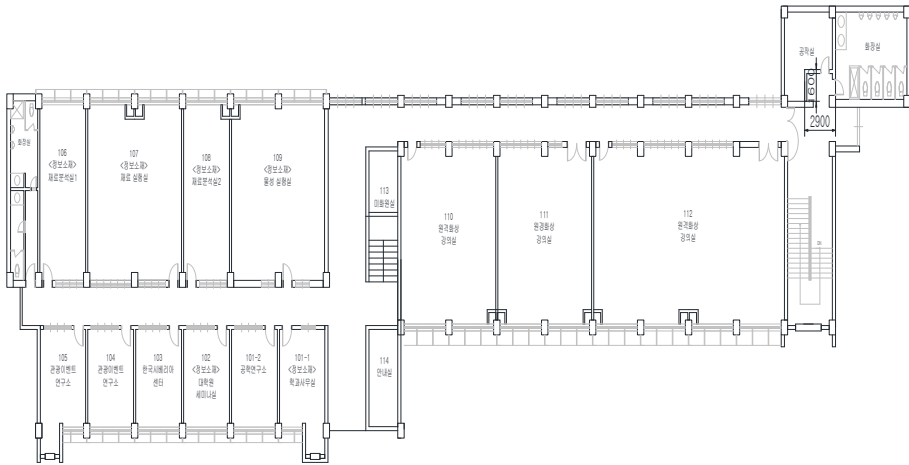

석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

1-1. 배재대학교하워드관 지하1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 24.05.31 지하1층 텍스/290㎡ 철거 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 천장 스라브 확인								건축자재별그림범례 현장재, 벽, 바닥재, 천장재, 기타물체, 콘크리트, 내화피복재, 자중재, 칸막이, 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호, 위치, 자재, 석면함유시료, 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사시기: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.37 NO.38	지하1층 109호 천장 지하1층 108호천장	텍스	석면함유자재- 균질부분-함유면적- 참고표 참조	290.00	백석면	4	10	낮음	석면아-함유된- 건축자재로- 해체-철거사-비산되자- 양도록-승인제-등으로- 자속관리-필요

1-2. 배재대학교하워드관 1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림법례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									 석면비함유	
									건축자재 인식표	
									 석면비함유 시료	
									*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음	

1-3. 배재대학교하워드관 2층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록								
14.02	최초전수조사 [석면센터]							
15.07.20	최초위해성평가 [석면센터]							
18.04.18	실내공기질측정 [석면센터]							
19.07	위해성평가 [학교자체]							
20.07	위해성평가 [학교자체]							
20.12.01	실내공기질측정 [석면센터]							
22.01.10	마지막위해성평가[석면센터]							
22.02.19	보수공사 [바로환경]							
24.04.30	208,209호 칸막이/발라이트 철거(52.2㎡)							
24.05.21	207호 칸막이/발라이트철거 (26.1㎡)							
26.07.16	석면지도수정조사[석면센터] 칸막이/발라이트철거확인 (207,208,209호)							

건축자재별그림법례

천장재

벽재

바닥재

기타물품

폐관재

내화피복재

자재재

석면비함유

건축자재 인식표

시료번호

위치

자재

석면함유시료

시료번호

위치

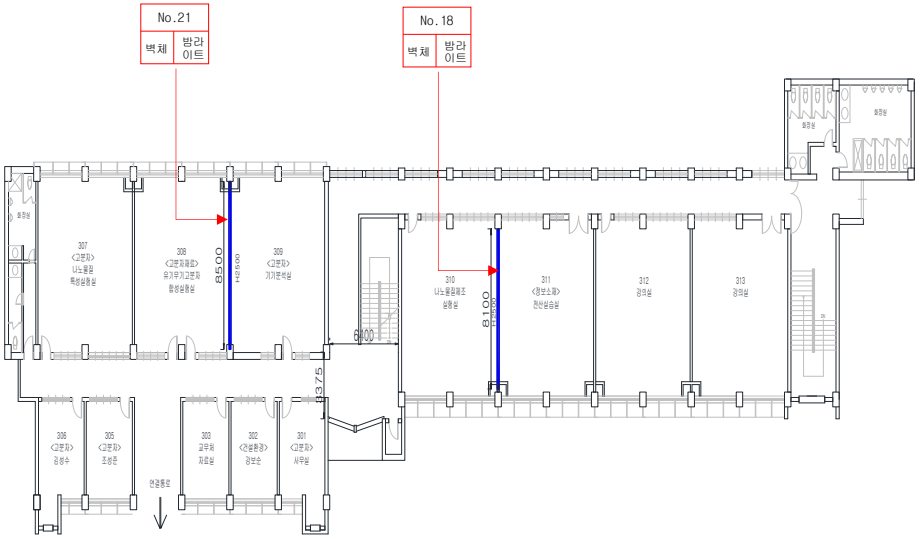
자재

석면비함유 시료

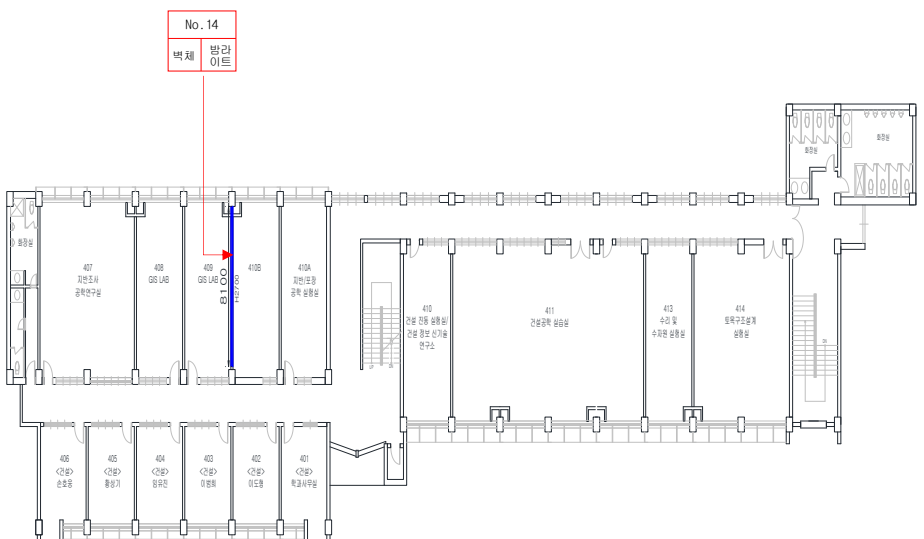
*건축물소재지: 대전광역시 서구 벼래로 155-40
 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자: 2026.07.16

시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.:26	240호-벽체	발라이트	석면함유자재 근절부분-함유연직- 참계표-참조	78.3	백색면	40	40	낮음	석면아-함유된- 건축자재로 해체-철거사-비산되자- 않도록-습윤재-등으로- 지속관리-필요

1-4. 배재대학교하워드관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 텍스/21.60㎡ 해체확인		No. 21 벽체 방라이트 No. 18 벽체 방라이트  복도 홀:석고보드 4겹
--	--	---

1-5. 배재대학교하워드관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록		No. 14 벽체 방라이트  복도 홀:석고보드 4겹							건축자재별그림범례 천장재 벽체 바닥재 벽체 보온재 방수재 기타물침 흙흙재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치								자재 종류	동일물질 구역위치
# 14	410B 칸막이 벽체	방라이트	-	21.87	백석면	10	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

1-6. 배재대학교하워드관 5층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림법례 건축자재 인식표 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음	

1-7. 배재대학교하워드관 옥탑층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림법례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]										
									건축자재 인식표	
									석면함유시료	
									석면비함유 시료	
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	

시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사					
		건 축 물 개 요		석 면 위 치			
		주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(㎡)	자재상태
		층수	철근콘크리트조	벽체	밤라이트	63.37	양호
		연면적/석면면적(㎡)	지하1층 -지상5층				

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
지하			24.05.31 지하1층 텍스/290㎡ 제거

지하			24.05.31 지하1층 텍스/290㎡ 제거
3층 로비			3층 로비 천장 석고보드 4겹
지하층 천장 스라브(석면텍스/290㎡제거) 3층 로비 천장 석고보드 4겹으로 교체			