

배재대학교 서재필관 석면지도

2026.07.22



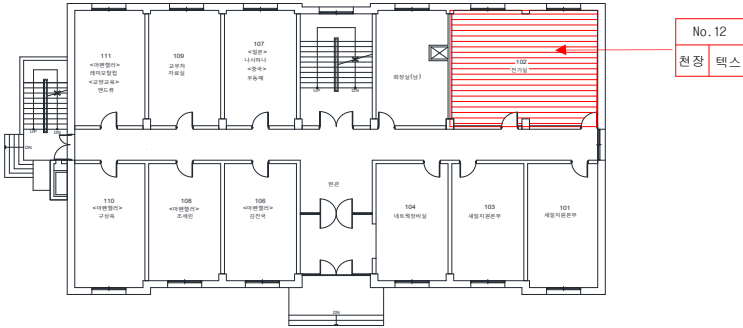
석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

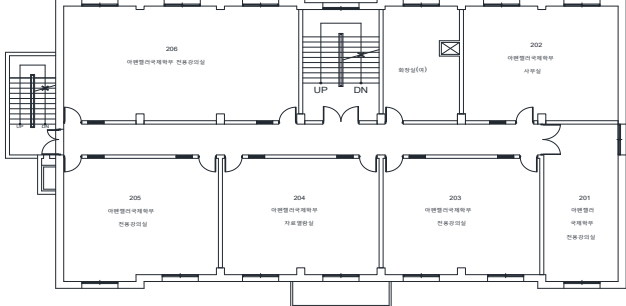

1-1. 배재대학교서재필관 지하1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림범례 건축자재 인식표 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조서일자: 2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	석면함유자재없음	-	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	-	없음	-	-	해당 없음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음요

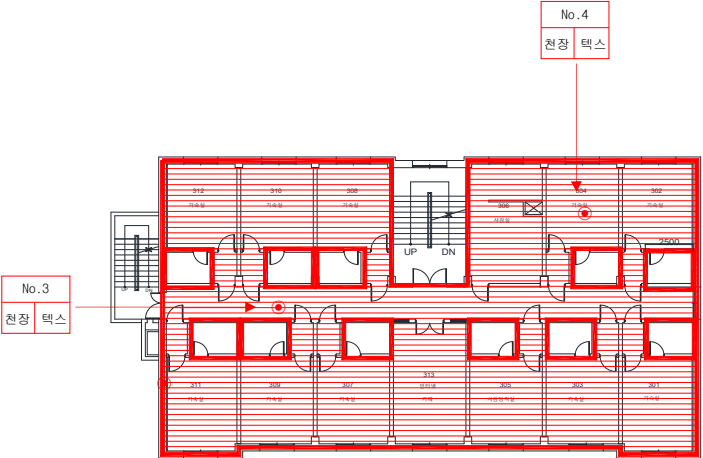
1-1. 배재대학교서재필관1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]		 102호:석고보드위 텍스							건축자재별그림범례  건축자재 인식표  *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자:2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.12	102호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조	56	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

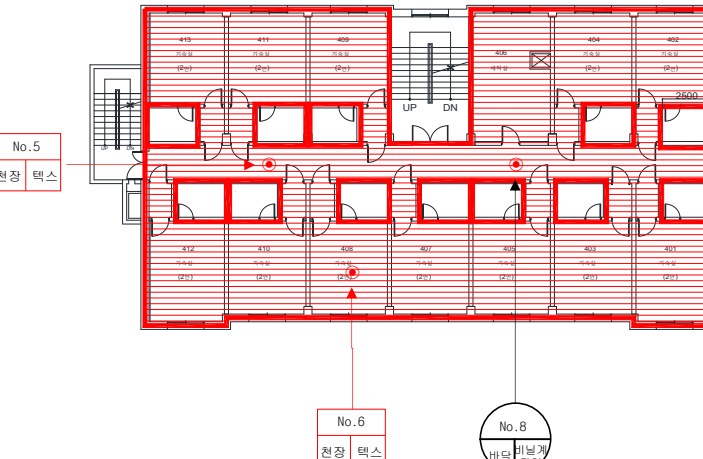
1-1. 배재대학교서재필관 2층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									건축자재별그림범례  건축자재 인식표  *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자:2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	석면함유자재없음	-	-	-	없음	-	-	해당 없음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음요

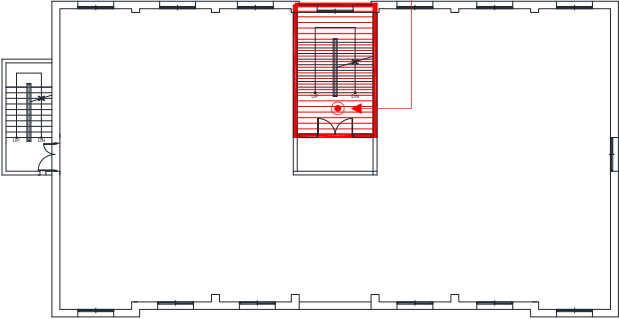
1-1. 배재대학교서재필관3층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									천장재 벽재 방음재 방음재 기타물침 통풍재 내화피복재 지붕재 간막이 석면비함유
									건축자재 인식표
									시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.3 No.4	3층 복도 천장 304호 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	310.89	백석면	4	11 10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

1-1. 배재대학교서재필관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 밤라이트/21.25㎡-해체확인 (411.412호통합)									천장재 벽재 방음재 방음재 기타물침 통풍재 내화피복재 지붕재 간막이 석면비함유
									건축자재 인식표
									시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.5 No.6	4층 복도 천장 408호 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	366.89	백석면	4	12 10	중간 낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

1-1. 배재대학교서재필관 옥탑층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센타] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센타] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센타] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센타] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센타] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센타]		No. 1 천장 텍스 						건축자재별그림법례  건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.1	옥탑 계단실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	28	백석면	4	11	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진 		석면지도수정조사 건 축 물 개 요 주구조 대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동) 층수 철근콘크리트조 연면적/석면면적(㎡) 지하1층 ~지상4층 석 면 위 치 석면위치 천장 자재종류 텍스 석면면적(㎡) 761.78 자재상태 양호
---	--	---
