


배재대학교 소월관 석면지도

2026.07.16



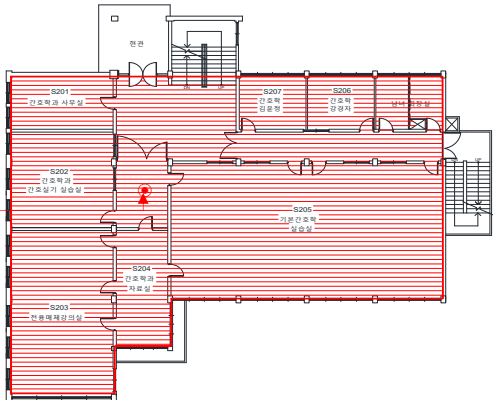
석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

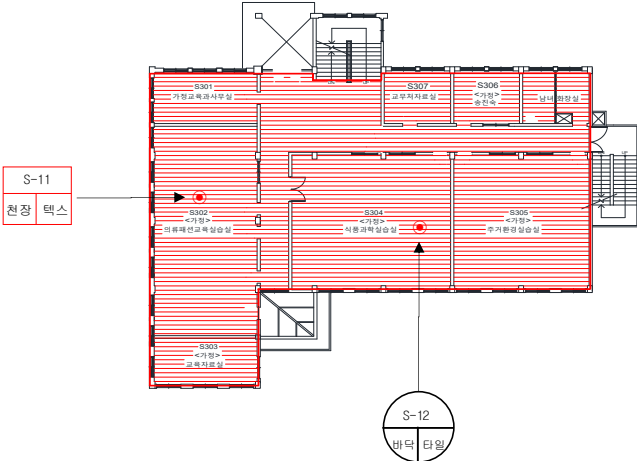
9-1. 배재대학교소월관 1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록								건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터]	15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]							18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]	19.07 위해성평가 [학교자체]
								건축자재 인식표	
								 석면함유시료	
								 석면비함유 시료	
								*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조서일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
S-18	1층 105호 천장	텍스	석면함유자재	367.8	백석면	텍스(4%)	11	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요
S-19	1층 102호 천장	텍스	균질부분 함유면적 집계표 참조				10		
S-21	1층 106호 천장	텍스					10		

9-2. 배재대학교소일관 2층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록		S-15 천장 텍스 							건축자재별그림범례 천장재 바닥재 벽재 보온재 배관재 기타물품 통풍재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료	
14.02 최초전수조사 [석면센터]	15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]									
18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]	19.07 위해성평가 [학교자체]									
20.07 위해성평가 [학교자체]	20.12.01 실내공기질측정 [석면센터]									
22.01.10 마지막위해성평가[석면센터]	22.02.19 보수공사 [바로환경]									
26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]										
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
S-15	2층 복도 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	469.56	백석면	4%	11	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

9-3. 배재대학교소일관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록				건축자재별그림범례					
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									
				건축자재 인식표					
				시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료					
				*건축물소재지: 대전광역시 서구 백제로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026. 07. 16					
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
S-11	3층 302호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	474.29	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

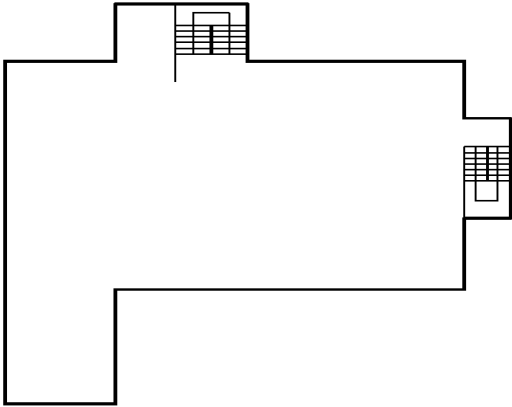
9-4. 배재대학교소일관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 25.01.31 석면해체공사 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 복도, 405, 405-1호 텍스/153㎡ 교체확인								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 석면함유시료 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
S-8 S-10 S-13	4층 ICT교육실- 천장 4층 403호 천장 4층 404호 천장	텍스 텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	315.61	백석면	4%	11 10 10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

9-5. 배재대학교소일관 5층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 석면함유시료 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	없음	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

9-6. 배재대학교소일관 옥탑층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센타] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센타] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센타] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센타] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센타] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센타]									건축자재별그림법례  건축자재 인식표  *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사				
	건 축 물 개 요		석 면 위 치			
	주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(㎡)	자재상태
	층수	철근콘크리트조	천장	텍스	1,627.26	양호
	연면적/석면면적(㎡)	지하1층 ~지상5층				

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
4층 화장실			석면

4층			석고보드2겹
			