


배재대학교 자연과학관 석면지도

2026.07.16



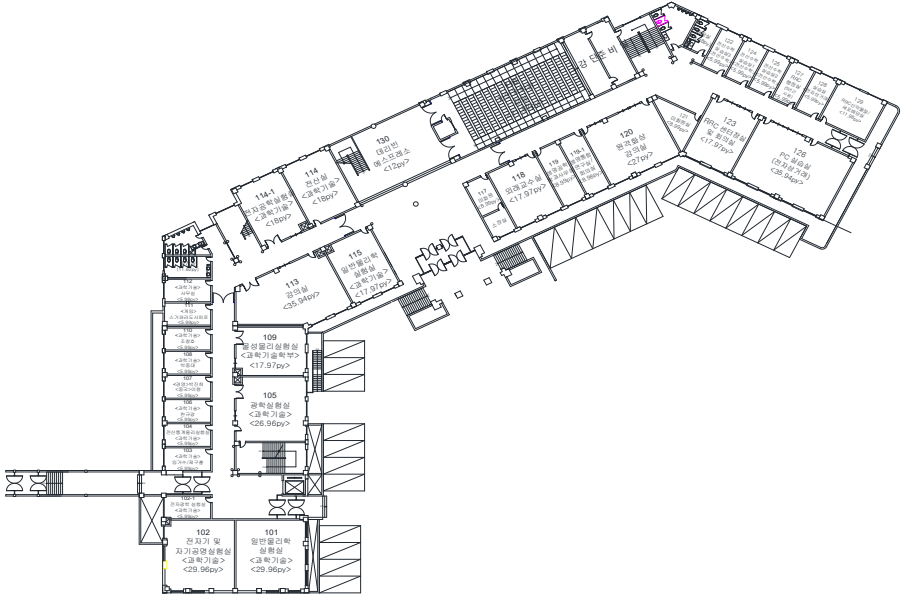
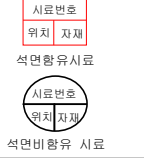
석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

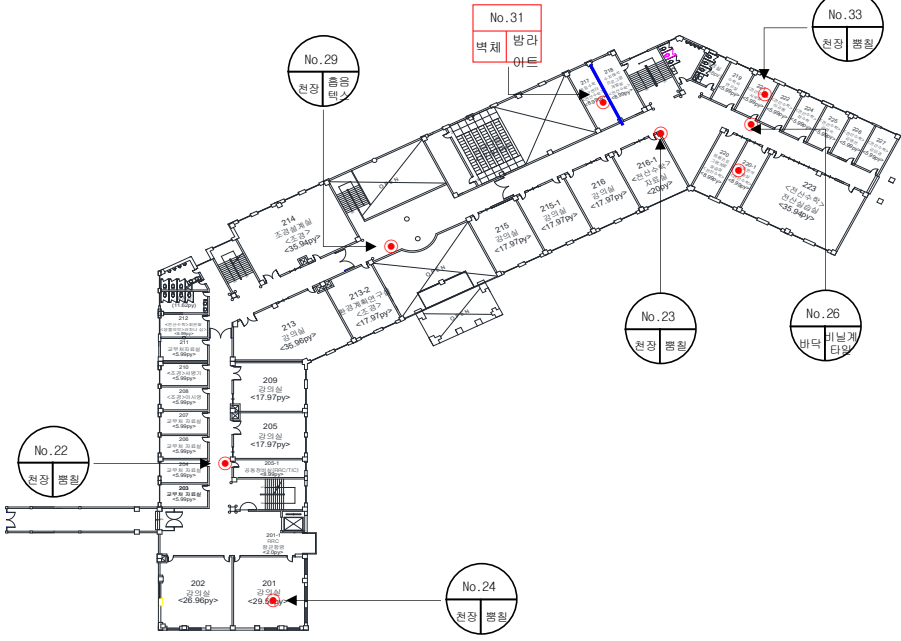
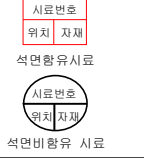
12-1. 배재대학교자연과학관 지하1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록		
--------	--	--

12-2. 배재대학교자연과학관 1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 24.12.31 105호 칸막이/발라이트철거 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 화장실천장/텍스(75.61m)철거확인									
									건축자재 인식표
									
									*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.37 NO.39 NO.40	1층 화장실 천장 1층 창고 천장 105호 벽체	텍스 텍스 발라이트	석면함유자재- 균질부분-함유면적- 집계표 참조	96.41	백석면	텍스(4%) 발라이트(10%)	13 10 10	중간 낮음 낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

12-3. 배재대학교자연과학관 2층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 24.02.26 220호 칸막이철거 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 화장실천장/텍스(75.61m)철거확인									
									건축자재 인식표
									
									*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.28 NO.30 NO.31 NO.32	2층 화장실 천장 2층 화장실 천장 220호 벽체 217호 벽체	텍스 텍스 발라이트 발라이트	석면함유자재- 균질부분-함유면적- 집계표 참조	20.7	백석면	텍스(4%) 발라이트(10%)	14 14 10 10	중간 중간 낮음 낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

12-4. 배재대학교자연과학관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 화장실천장/텍스(75.61m)철거확인								건축자재별그림범례 천장재 벽면재 벽재 보온재 방음재 바닥재 방수재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.17 NO.19 NO.20 NO.21	301호 배양실 천장 3층 화장실 천장 316호 벽체 3층 화장실 천장	텍스 텍스 발라이트 텍스	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	38.78	백석면	텍스(4%) 발라이트(10%)	13 14 10 14	중간 중간 낮음 중간	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

12-5. 배재대학교자연과학관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 24.09.08 413호 벽/발라이트철거 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 발라이트/21.25㎡-해체확인 (401,402호통합) 화장실천장/텍스(75.61m)철거확인								건축자재별그림범례 천장재 벽면재 벽재 보온재 방음재 바닥재 방수재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.7 NO.11 NO.13 NO.14 NO.16	434호 벽체 4층 화장실 천장 414호 벽체 4층 화장실 천장 402호 벽체	발라이트 텍스 발라이트 텍스 발라이트	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	42.01	백석면	발라이트(10%) 텍스(4%)	11 13 10 14 10	낮음 중간 낮음 낮음 중간	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

12-6. 배재대학교자연과학관 5층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	석면함유 자재없음	-	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	-	없음	-	-	해당 없음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사 건 축 물 개 요 주구조 대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동) 층수 철근콘크리트조 연면적/석면면적(㎡) 지하1층 -지상5층 석 면 위 치 석면위치 벽체 자재종류 밤라이트 석면면적(㎡) 79.73 자재상태 양호
--------------------------------	--	--

화장실			SMC
4층	 		밤라이트존재
			