

배재대학교 김옥균관 석면지도

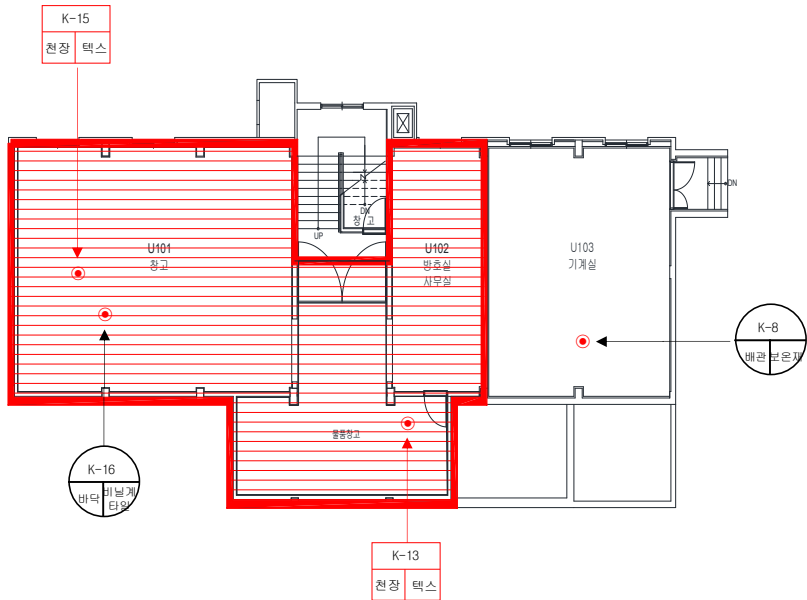
2026.07.16



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

14-1. 배재대학교김옥균관 지하1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례  건축자재 인식표  *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026. 07. 16
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
K-13 K-15	지하 1층 공급실 천장 지하 1층 창고 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	175.8	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

14-2. 배재대학교하워드관 1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록

14.02 최초전수조사 [석면센터]

15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]

18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]

19.07 위해성평가 [학교자체]

20.07 위해성평가 [학교자체]

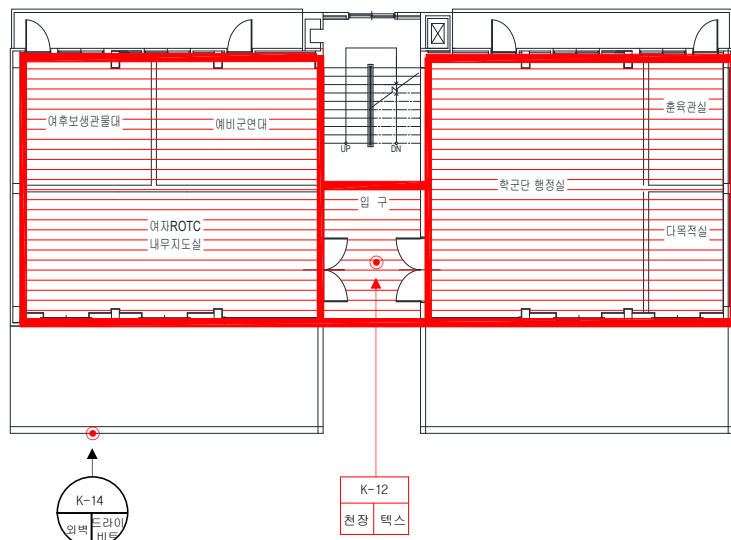
20.12.01 실내공기질측정 [석면센터]

22.01.10 마지막위해성평가[석면센터]

22.02.19 보수공사 [바로환경]

26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]

석고보드위 텍스(덧시공)



K-14

외벽

드라이

비두

K-12

천장

텍스

건축자재별그림범례

천장재

벽재

바닥재

배관재

통풍재

지붕재

석면비함유

기타물품

내화피복재

한방마

건축자재 인식표

시료번호

위치

자재

석면함유시료

시료번호

위치

자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40

*석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사

*석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사

*조사일자: 2026.07.16

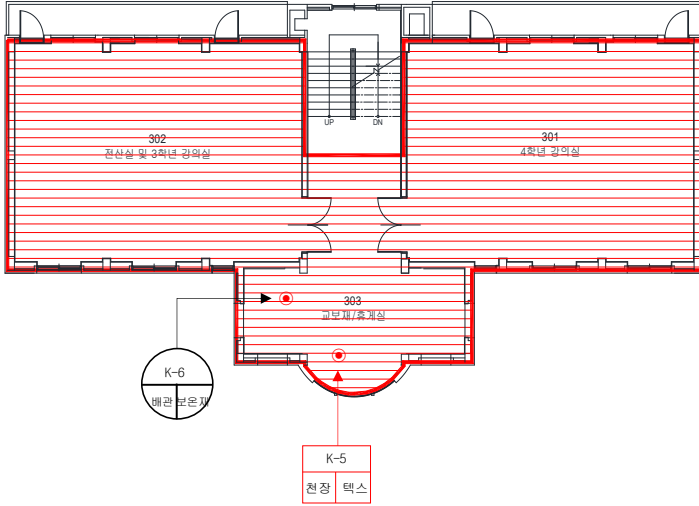
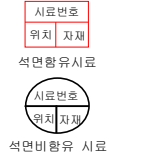
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
K-12	1층 홀 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	208	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

14-3. 배재대학교하워드관 2층(2026.07.16 석면지도수정)

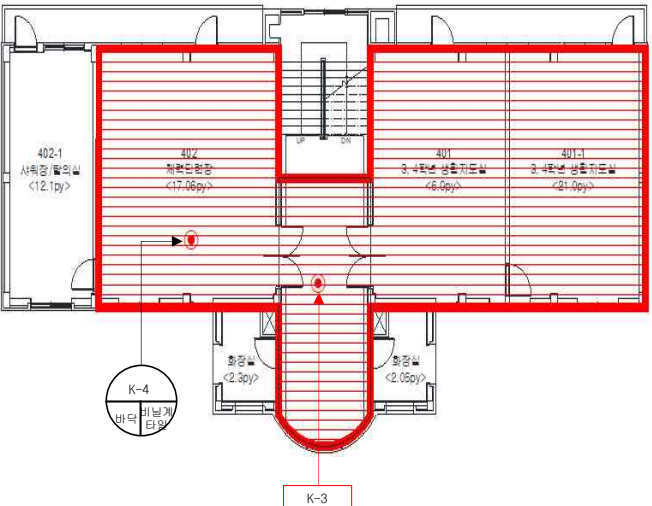
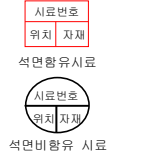
사업경과기록								건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									
								건축자재 인식표	
				*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16					

시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량 (%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
K-9	2층 홀 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	224.98	백석면	4%	11	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

14-4. 배재대학교하워드관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례  건축자재 인식표  *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치								자재종류	동일물질 구역위치
K-5	휴게실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	241.59	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

14-5. 배재대학교하워드관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록								건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									
				건축자재 인식표					
						*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16			
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
K-3	4층 홀 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	192.01	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

14-6. 배재대학교하워드관 5층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센타] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센타] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센타] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센타] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센타] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센타]								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
K-2	목탑계단실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	24	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사					
	건 축 물 개 요			석 면 위 치			
	주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)		석면위치	자재종류	석면면적(㎡)	자재상태
	층수	철근콘크리트조		천장	텍스	1,066.38	양호
	연면적/석면면적(㎡)	지하1층 -지상4층					

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
1,2층			텍스

3층		텍스
◆ 석고보드 위 텍스(덧시공)		

첨부. 채취시료의 석면분석 결과서

분 석 결 과 서

☐고형시료 중 석면

분석No : ASC-260716-S-254

의뢰처 정보					
의뢰처	배재대학교			전화	010-8819-5993
용역명	석면지도수정조사				
시료채취장소	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)(김옥균관)				
분 석 결 과				분석연구원: 기미화	
시료 번호	채취위치	자재종류	분석결과(Y:검출, N1:1%미만, NO:불검출)		법적기준 (총량대비 1%이하)
			석면함유여부	석면종류(함유율)	
#1	1층 로비 천장	텍스	Y	백석면(4%)	기준초과
#2	1층 다목적실 천장	텍스	Y	백석면(4%)	기준초과
※참조: PVC, 목재, 알루미늄창틀, 리빙우드, 비닐테이프, 조적, 합판과 같이 자재 성분 등의 자료가 무석면임을 확인할 수 있는 자재는 분석에서 제외함. 『석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시』 [시행2022.1.16.] [고용노동부고시 제2022-9호, 2022.1.12., 일부개정] 제5 조 4항 연구나 실태조사 등으로 이미 석면 함유여부가 확인된 균질부 분에 대하여는 시료채취나 분석을 하지 아니 할 수 있다.					

분석방법- 편광현미경을 이용한 시야 평가법(PLM)

『석면조사 및 안전성평가 등에 관한 고시』 [시행2022.1.16.] [고용노동부고시 제2022-9호, 2022.1.12., 일부개정]

[별표1]편광현미경을 이용한 건축자재 등의 석면분석법

- 본 분석 결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적 용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.
- 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.