


배재대학교 정보과학관 석면지도

2026.07.22



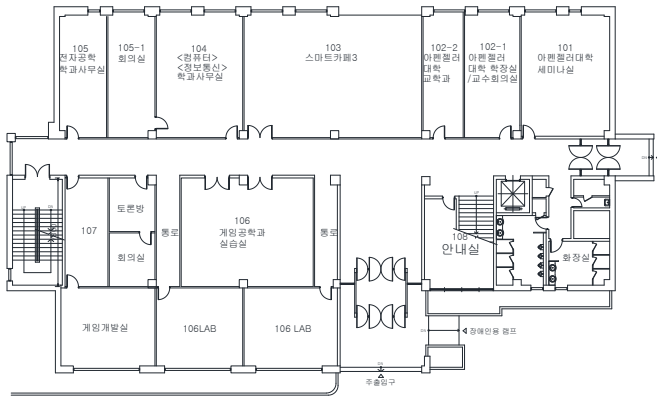
석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

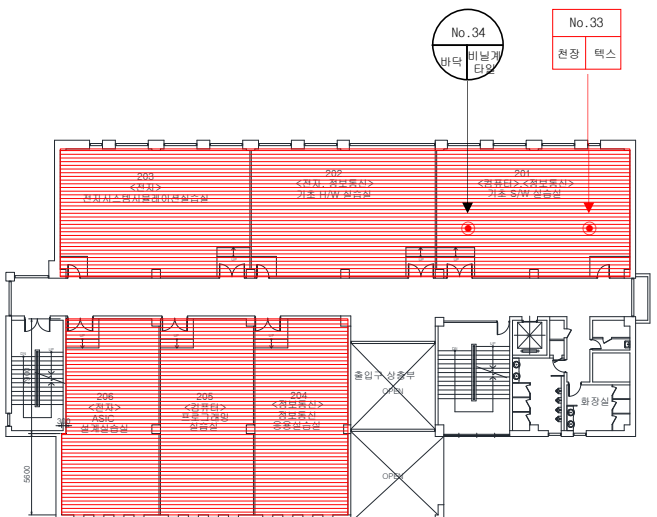
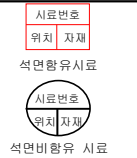
15-1. 배재대학교정보과학관 지하1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림범례 건축자재 인식표 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조서일자: 2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.52	지하1층 물탱크실 배관	개스킷	석면함유자재 균질부분 함유연적 집계표 참조	0.06	백석면	20	2	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

15-2. 배재대학교정보과학관 1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례 천장재 벽재 바닥재 보온재 배관재 기타물길 평점재 내화피복재 지붕재 간벽재 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m ²)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No.35	101호-천장	텍스	석면함유자재- 균질부분 함유면적- 참개표 참조	(379.18 -59.4) 319.78	백석면	4	40	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

15-3. 배재대학교정보과학관 2층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례  천장재 바닥재 벽재 모눈재 배관재 기타물결 폼필재 내화피복재 지붕재 천막이 석면비함유	
									건축자재 인식표  석면함유시료 석면비함유시료	
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No.33	201호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	617.87	백석면	4	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

15-4. 배재대학교정보과학관 3층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례	
시료 번호		석면 함유 시료 채취 위치	자재 종류	동일물질 구역 위치	석면 자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리 방안
No. 30		301호 천장	텍스	석면 함유 자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	504.47	백석면	4	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

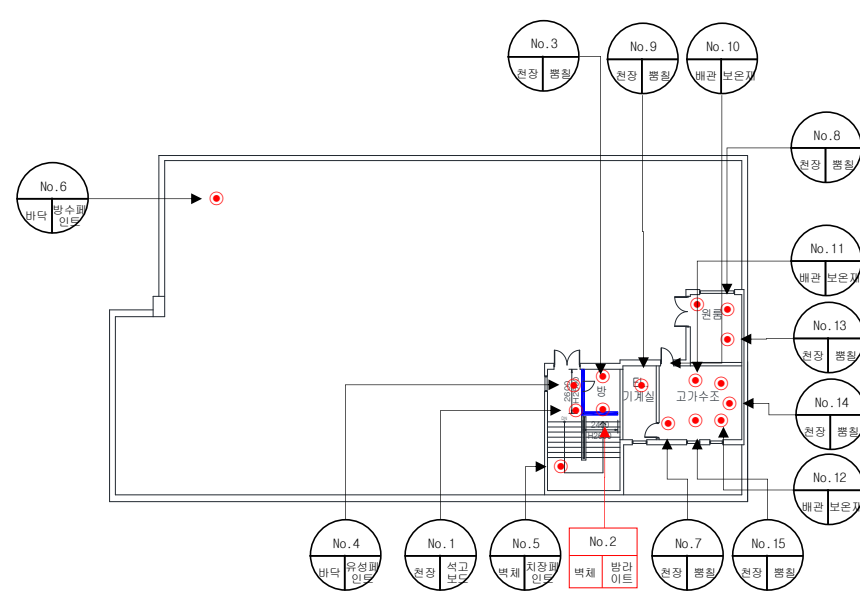
15-5. 배재대학교정보과학관 4층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례	
시료 번호		석면 함유 시료 채취 위치	자재 종류	동일물질 구역 위치	석면 자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리 방안
No. 29		401호 천장	텍스	석면 함유 자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	556.86	백석면	4	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

15-6. 배재대학교정보과학관 5층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									천장재 벽재 바닥재 벽면재 바닥재 천장재 벽면재 바닥	

15-7. 배재대학교정보과학관 옥탑층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례										
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]									건축자재 인식표										
시료번호		석면함유 시료채취위치		자재 종류		동일물질 구역위치		석면자재 면적(m ²)		석면 종류		석면함유량(%)		위해성 평가 점수		위험성 등급		관리방안	
NO.2		6층 방		밤라이트		석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조		11		백석면		10		9		낮음		석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사					
		건 축 물 개 요		석 면 위 치			
		주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(m ²)	자재상태
		층수	철근콘크리트조	천장	텍스	2060.8	양호
		연면적/석면면적(m ²)	지하1층 ~지상6층	벽체	밤라이트	11	양호
				배관	가스켓	0.06	양호

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
1층 로비			흡음텍스