


배재대학교 대천수련관 석면지도

2026.07.18



석면안전관리지원센터 | 주 |
대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

22-1. 배재대학교대천수련관 지하1층(2026.07.18 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.18 석면지도수정조사[석면센터]									
									건축자재 인식표
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.18
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.4	지하1층 보일러실 배관	가스킷	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	0.01	백석면	20	7	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요


22-2. 배재대학교대천수련관 1층(2026.07.18 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.18 석면지도수정조사[석면센터] 화장실칸막이/45.29㎡ 제거 확인									
									건축자재 인식표
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026.07.16
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.21	1층 안내데스크 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	202.56	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요
No.23	1층 식당 화장실	텍스				4	8		
No.24	1층 남자 화장실	빔라이트				10	7		
No.25	1층 여자 화장실	빔라이트				10	7		
No.27	1층 휴게실 천장	텍스				4	8		

22-3. 배재대학교대천수련관 2층(2026.07.18 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.18 석면지도수정조사[석면센터] 화장실칸막이/45.29㎡ 제거 확인									
									건축자재 인식표
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026.07.16
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.18	2층 로비 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	331.14	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요
No.19	2층 세미나실 천장	텍스				4	8		
No.20	2층 남자 화장실 칸막이	빔라이트				10	7		

22-4. 배재대학교대천수련관 3층(2026.07.18 석면지도수정)

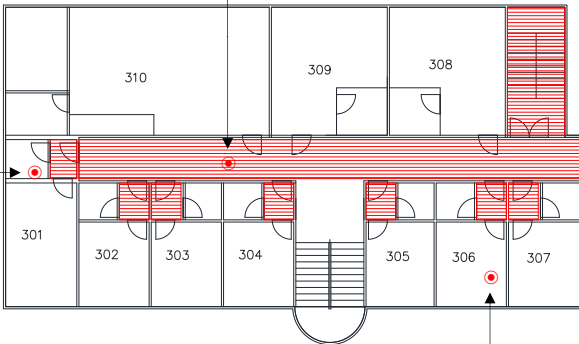사업경과기록		No. 15 벽체타일 No. 16 천장텍스 No. 17 천장석면 							건축자재별그림범례 천장재벽재벽돌재	
--------	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

22-5. 배재대학교대천수련관 4층(2026.07.18 석면지도수정)

사업경과기록		No. 13 천장 텍스 No. 14 벽면 비닐 타일 No. 12 천장 석고 보드							건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 밤라이트/21.25㎡-해체확인 (411,412호통합)									건축자재 인식표	
									시료번호 위치 자재	
									석면함유시료	
									시료번호 위치 자재	
									석면비함유 시료	
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026.07.18	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No. 13	4층 복도 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	74.85	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

22-6. 배재대학교대천수련관 옥탑층(2026.07.18 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림법례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]										
									건축자재 인식표	
									*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.18	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No. 11	옥탑 계단실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	11.3	백석면	4	8	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사				
	건 축 물 개 요		석 면 위 치			
	주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(㎡)	자재상태
	층수	철근콘크리트조	천장	텍스	694.7	양호
	연면적/석면면적(㎡)	지하1층 ~지상4층	배관	가스켓	0.01	양호

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
1층 화장실			MDF,SMC로교체

1층		텍스
		
		
		

2층		텍스
		
		
		
3층		텍스
		

4, 옥탑층



텍스

◆